

B. DOPORUČENÍ

Na základě provedené prohlídky na stavbě při probíhající demolici a statickém výpočtu konstatuji následující:

- a) Na základě realizace bouracích prací bylo dne 11.8.2021 zjištěno, že štítová stěna u objektu č.p.105 je nakloněná směrem k objektu č.p. 106, v řadě míst je cihelné zdivo rozrušené a uvolněné včetně statických trhlin, dále nosné cihelné zdivo komínového tělesa je totálně degradované, že se rozpadá při pouhém použití prstu a štítová stěna směrem k pozemku par.č.123 je narušená soustavou statických trhlin a cihelné zdivo je degradované a uvolněné, proto okamžitě zakazují vstup nepovolaných osob do objektu č.p. 106, dále v rámci pozemku par.č. 123 do blízkosti 5 m od popraskané štítové stěny a odborným pracovníkům zajišťujícím demolici, pohyb v objektu č.p. 106 s mimořádnou opatrností a urychleně zahájit odbourání této štítové stěny.
- b) V případě nedodržení závěrů v bodu a) se nepovolané osoby vystavují vysokému riziku těžkých zranění případně smrti podle rozsahu dopadu zřícené štítové stěny.
- c) Statik okamžitě zpracuje technologický předpis na postupnou demolici obou štítových stěn i komínového tělesa.